COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE
ACIDENTES AERONÁUTICOS

ADVERTÊNCIA

O único objetivo das investigações realizadas pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) é a prevenção de futuros acidentes aeronáuticos. De acordo com o Anexo 13 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional (Convenção de Chicago) de 1944, da qual o Brasil é país signatário, não é propósito desta atividade determinar culpa ou responsabilidade. Este Relatório Final Simplificado, cuja conclusão baseia-se em fatos, hipóteses ou na combinação de ambos, objetiva exclusivamente a prevenção de acidentes aeronáuticos. O uso deste Relatório Final Simplificado para qualquer outro propósito poderá induzir a interpretações errôneas e trazer efeitos adversos à Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Este Relatório Final Simplificado é elaborado com base na coleta de dados, conforme previsto na NSCA 3-13 (Protocolos de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil conduzidas pelo Estado Brasileiro) e foi disponibilizado à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) para que as análises técnico-científicas desta investigação sejam utilizadas como fonte de dados e informações, objetivando à identificação de perigos e avaliação de riscos, conforme disposto no Programa Brasileiro para a Segurança Operacional da Aviação Civil (PSO-BR).

RELATÓRIO FINAL SIMPLIFICADO

1. INFORMAÇÕES FACTUAIS

DADOS DA OCORRÊNCIA			
DATA - HORA	INVESTIGAÇÃO	SUMA N°	
25MAR2019 - 08:30 (UTC)	SERIPA VI	A-051/CENIPA/2019	
CLASSIFICAÇÃO	TIPO(S)		
ACIDENTE	[CTOL] COLISÃO COM OBSTÁCULO DURANTE A DECOLAGEM E POUSO		
LOCALIDADE	MUNICÍPIO	UF	COORDENADAS
FAZENDA SÃO JOSÉ	NOVA ANDRADINA	MS	22°05'49"S 053°23'52"W

DADOS DA AERONAVE		
MATRÍCULA	FABRICANTE	MODELO
PR-FKU	AIR TRACTOR	AT-502
OPERADOR	REGISTRO	OPERAÇÃO
NORDICA AVIACAO AGRICOLA LTDA	SAE-AG	AGRÍCOLA

PESSOAS A BORDO / LESÕES / DANOS À AERONAVE							
A BORDO		LESÕES					DANOS À AERONAVE
		lleso	Leve	Grave	Fatal	Desconhecido	
Tripulantes	1	1	-	-	-	-	Nenhum
Passageiros	-	-	-	-	-	-	Leve
Total	1	1	-	-	-	-	X Substancial
							Destruída
Terceiros	-	-	-	-	-	-	Desconhecido

1.1. Histórico do voo

A aeronave decolou de uma área de pouso para uso aeroagrícola, na fazenda São José, localizada no município de Nova Andradina, MS, por volta das 08h30min (UTC), a fim de realizar pulverização de defensivos agrícolas em plantação de cana-de-açúcar, com um piloto a bordo.

Durante a tentativa de decolagem, a aeronave colidiu contra uma plantação de cana-de-açúcar localizada no prolongamento da área de pouso para uso aeroagrícola.

Figura 1 - Vista do PR-FKU no local do acidente.

A aeronave teve danos substanciais. O piloto saiu ileso.

2. ANÁLISE (Comentários / Pesquisas)

Tratava-se de um voo para aplicação de defensivo agrícola em uma área de plantação de cana-de-açúcar com um tripulante a bordo.

O Piloto em Comando (PIC) possuía a licença de Piloto Comercial - Avião (PCM) e estava com as habilitações de Avião Monomotor Terrestre (MNTE) e Piloto Agrícola - Avião (PAGA) válidas.

Na data da ocorrência, o PIC possuía, aproximadamente, 3.900 horas totais de voo, cuja maioria foi realizada na operação agrícola em aeronaves fabricadas pela EMBRAER. Ele estava qualificado e possuía experiência para a realização do voo.

Seu Certificado Médico Aeronáutico (CMA) estava válido.

As condições meteorológicas eram propícias à realização do voo. Não havia precipitação no momento da ocorrência.

A aeronave estava com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido e operava dentro dos limites de peso e balanceamento estabelecidos pelo fabricante. A Inspeção Anual de Manutenção - IAM, estava válida até 26OUT2019.

A aeronave, modelo AT-502, número de série (N/S) 502-0125, foi fabricada AIR TRACTOR, em 1991, e estava inscrita na Categoria de Registro de Serviços Aéreos Especializados - Aeroagrícola (SAE-AG).

As últimas inspeções, dos tipos “100 horas” e “Inspeção Anual de Manutenção (IAM)”, foram realizadas em 26OUT2018 pela Organização de Manutenção (OM) WAS *Work Aviation Service* Ltda., em Sorocaba, SP, tendo a aeronave voado 111 horas e 40 minutos após as inspeções.

De acordo com o *Schedule Inspections*, da *Inspection Section* do AT-502A/502B/504 (page 1), de 14MAR2018, as horas voadas para realizar as inspeções periódicas de 100, 200 e 300 horas possuíam uma tolerância de 15% para mais ou menos.

As cadernetas de célula, motor e hélice estavam com a escrituração atualizadas.

A aeronave estava com aproximadamente 2.900 kg (6.394 lb) no momento do acidente, assim distribuídos:

- peso básico da aeronave: 1.935 kg;
- defensivos agrícolas: 530 kg; e
- combustível: 435 kg.

Considerando o gráfico *Takeoff Distance*, constante no *Airplane Flight Manual (AFM)* 02-0144 do AT-502B, para o tipo de piso da área de pouso em tela, seriam necessários cerca de 794 m (2.606 ft) de comprimento de pista para que o avião conseguisse cruzar a cabeceira oposta a uma altura de 50 ft, sob as seguintes condições: potência de decolagem de 680 SHP máxima a 2.220 RPM; flaps 10° para o peso de 6.394 lb; vento calmo e temperatura de 30° C.

A extensão total da área disponível para a decolagem era de 900 m, havendo logo após a cabeceira uma plantação de cana-de-açúcar, com altura média de 3 m. Não havia biruta nas proximidades da pista, portanto não era possível precisar a direção e intensidade do vento no momento da decolagem. No entanto, de acordo com os dados disponíveis na estação meteorológica de Ivinhema, distante cerca de 50 km do local da ocorrência, o vento possuía a direção de 177°, com intensidade entre 4 e 6 kt.

A ocorrência com a aeronave em tela deu-se na primeira decolagem do dia.

Segundo relato do PIC, ele havia operado na pista poucos dias antes da ocorrência com um avião EMB 201 Ipanema, aeronave efetivamente mais leve do que a aeronave acidentada.

Ele também relatou que iniciou a decolagem da cabeceira 11 com o manete inicialmente em *Idle*, acelerando gradualmente.

Sobre isso, o procedimento *Take - Off: (Full Hopper Load and Short Field)*, *Section 2, Normal Procedures*, do *Airplane Flight Manual (AFM)*, previa que o piloto executasse a decolagem, abaixado o flap para a posição de 10° e, no caso de o *hopper* estar carregado, a potência total poderia ser aplicada, dentro dos limites de temperatura e de torque, antes de liberar os freios. (Figura 2).

Figura 2 - Procedimento *Take-Off (Full Hopper Load and Short Field)* AT-502B.

Em algum momento após a liberação dos freios, segundo relato do PIC, a aeronave derivou para a direita, por ter sido atingida por um vento de través. Nesse momento,

conforme seu relato, ele reduziu o manete de potência e aplicou pedal à esquerda, retornando ao centro da pista.

Com a aeronave percorrendo, no solo, o eixo de decolagem, a potência foi novamente aplicada, porém, com retardo, visto o piloto estar preocupado em olhar o instrumento para ajustar o parâmetro de potência previsto para a decolagem.

Próximo ao último terço da pista, depois de percorrer quase toda a extensão de 900 m da área disponível para a decolagem, o piloto percebeu que não teria comprimento de pista suficiente para proceder uma abortiva. Assim, decidiu-se pela rotação do avião.

Todavia, a aeronave saiu do solo, perto da cabeceira oposta, com uma velocidade próxima à velocidade de estol (Figura 3).

STALL SPEEDS					
Stall Speeds at 3,629 Kg. gross weight, power IDLE are as follows:					
Angle of Bank (Degrees)	0	15	30	45	60
Stall Speed (Knots-CAS) Flaps Up	72	73	77	86	102
Stall Speed (Knots-CAS) Flaps Down	60	61	64	71	84
Stall Speeds at 2,812 Kg. gross weight, power IDLE are as follows:					
Angle of Bank (Degrees)	0	15	30	45	60
Stall Speed (Knots-CAS) Flaps Up	62	63	67	75	89
Stall Speed (Knots-CAS) Flaps Down	52	53	56	62	73
ALTITUDE LOSS DURING STALL RECOVERY:					
The maximum altitude lost in the wings level stall recovery is 220ft. for the AT-502B at gross weight of 3,629 Kg.					

Figura 3 – Velocidade de estol. Fonte: AT-502B Airplane Flight Manual

Depois de subir cerca de 2 m, o PR-FKU colidiu o intradorso contra a plantação de cana-de-açúcar, parando a 70 m após a cabeceira 29 (Figura 3).

Figura 3 - Croqui do acidente. Fonte: adaptado Google Maps.

Isso posto, e tendo em vista que o procedimento recomendado de aplicação total da manete para a decolagem com o *hopper* carregado e em pista curta não foi adotado, infere-se que houve inadequação no uso dos comandos de voo da aeronave durante a corrida no solo. Aliado a isso, o manete de potência foi reduzido durante as correções no solo, havendo demora em ajustar a potência de decolagem.

Como consequência, o avião percorreu uma distância excessiva no terreno, impactando diretamente no comprimento de pista disponível para viabilizar a saída do solo com segurança, o que revelou uma inadequada avaliação dos parâmetros relacionados à operação da aeronave durante a decolagem.

Houve, ainda, falha no processo decisório, caracterizado pela dificuldade em perceber que a operação não seria exitosa, por não ter sido atingida a velocidade prevista para a rotação e não haver o comprimento de pista necessário para viabilizar a decolagem do PR-FKU.

3. CONCLUSÕES

3.1. Fatos

- a) o piloto estava com o Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido;
- b) o piloto estava com as habilitações de Avião Monomotor Terrestre (MNTE) e de Piloto Agrícola - Avião (PAGA) válidas;
- c) o piloto estava qualificado e possuía experiência no tipo de voo;
- d) o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) estava válido;
- e) a aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento;
- f) as escriturações das cadernetas de célula, motor e hélice estavam atualizadas;
- g) as condições meteorológicas eram propícias à realização do voo;
- h) segundo relato do PIC, houve a perda do eixo de decolagem, durante a corrida no solo e, após a devida correção, houve retardo ao aplicar a potência prevista para a decolagem;
- i) não houve tentativa de realizar a abortiva da decolagem;
- j) a aeronave saiu do solo abaixo da velocidade mínima de controle;
- k) a aeronave subiu em torno de 2 m e veio a colidir com uma plantação de cana-de-açúcar, parando 70 m após a cabeceira oposta;
- l) a aeronave teve danos substanciais; e
- m) o piloto saiu ileso.

3.2 Fatores Contribuintes

- Aplicação dos comandos - contribuiu
- Atitude - contribuiu;
- Julgamento de pilotagem - contribuiu
- Percepção - contribuiu;
- Processo decisório - contribuiu.

4. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Não há.

5. AÇÕES CORRETIVAS OU PREVENTIVAS ADOTADAS

Nada a relatar.

Em, 22 de setembro de 2023.